



TOYOTA

BO-00231T-TME

Версия 1

14 апр. 2020

Бюллетень технического обслуживания

Тема:

Разность зазора между правой и левой стороной [выпускная труба относительно заднего бампера]

Область применения:

Все рынки

Модели – Коды моделей:

RAV4 - AXAA52, AXAA54, AXAH52, AXAH54, MXAA52, MXAA54 ;

Кузов

Введение

В данном бюллетене технического обслуживания содержится информация по производственному изменению и способу устранения указанной проблемы. Применимо к автомобилям, выпущенным до производственного изменения, действующего начиная с указанного ниже VIN.

Описание проблемы

Некоторые клиенты могут предъявлять претензии по поводу различия по высоте на 1,5 см между правой/левой выпускной трубой по сравнению с левой/правой.

Производственное изменение

Изменено следующее: изменение процесса для облегчения регулировки высоты выпускной трубы в производстве.

Информация о производственных изменениях

Модель	Дата внедрения
RAV4	23/12/2019

Порядок выполнения ремонта

В данном TSB описана процедура ремонта без каких-либо замен деталей.

- ОСЛАБЬТЕ 2 БОЛТА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ ОТ ПРИЕМНОЙ ТРУБЫ (СМ. ТОЧКУ А) ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ЗАЗОР ФЛАНЦА ДОСТИГ ПРИМЕРНО 5 ММ.
- ПОТЯНИТЕ КНИЗУ ВЫСОКУЮ ВЫПУСКНУЮ ТРУБУ, ЧТОБЫ ОБЕ ТРУБЫ ОКАЗАЛИСЬ ОДНОЙ ВЫСОТЕ.
- ЕСЛИ НЕ УДАЛОСЬ ИЗМЕНИТЬ ВЫСОТУ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ ОПИСАННЫМ ВЫШЕ СПОСОБОМ, ОСЛАБЬТЕ 2 ГАЙКИ ПРИЕМНОЙ ТРУБЫ ОТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА (СМ. ТОЧКУ В) ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ЗАЗОР ФЛАНЦА ДОСТИГ ПРИМЕРНО 5 ММ. ПОТЯНИТЕ КНИЗУ ВЫСОКУЮ ВЫПУСКНУЮ ТРУБУ, ЧТОБЫ ОБЕ ТРУБЫ ОКАЗАЛИСЬ ОДНОЙ ВЫСОТЕ.

Опция	Описание
-------	----------

- ШАГ 3 (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО): ЗАКРЕПИТЕ ПРИЕМНУЮ ТРУБУ НА ВЫПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ 2 ГАЙКАМИ. < 4 3 Н • М > ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ЗАКРЕПИТЕ ЗАДНЮЮ ВЫПУСКНУЮ ТРУБУ НА ПРИЕМНОЙ ТРУБЕ С ПОМОЩЬЮ 2 БОЛТОВ. < 4 3 Н • М >

Рис. 1. Бензин


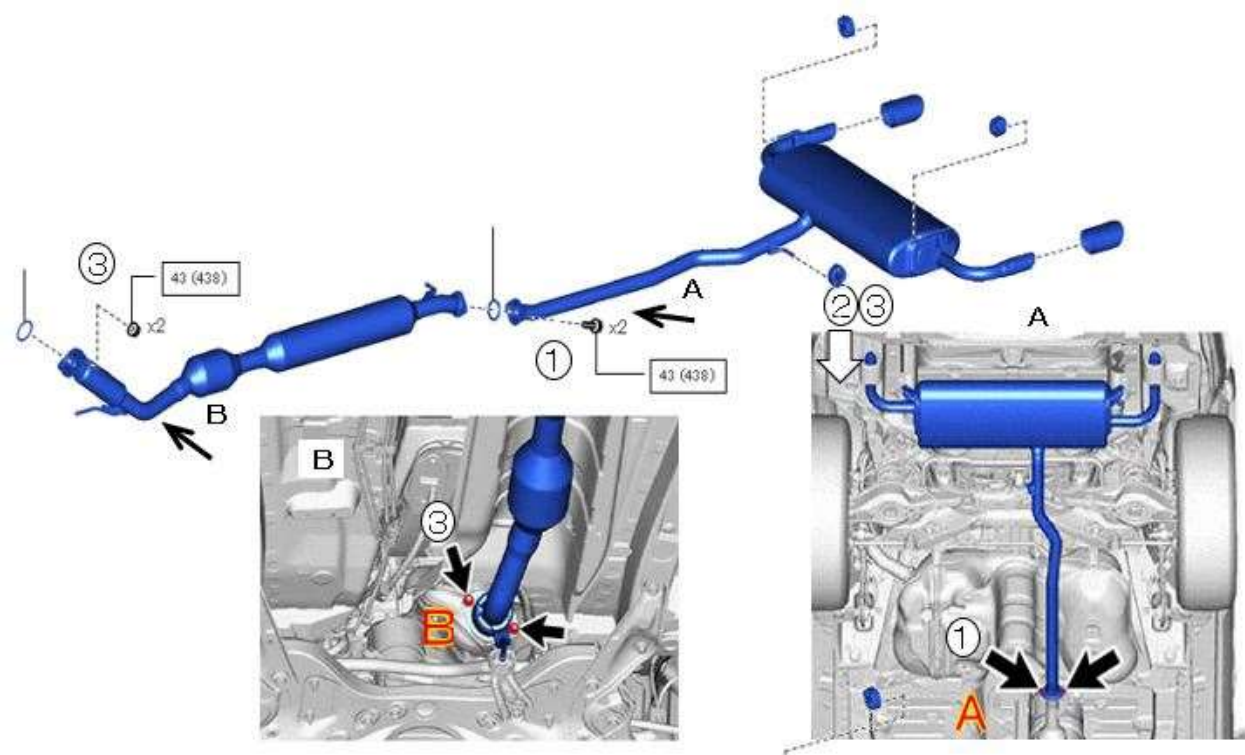


Рис. 2. .
Гибридная система

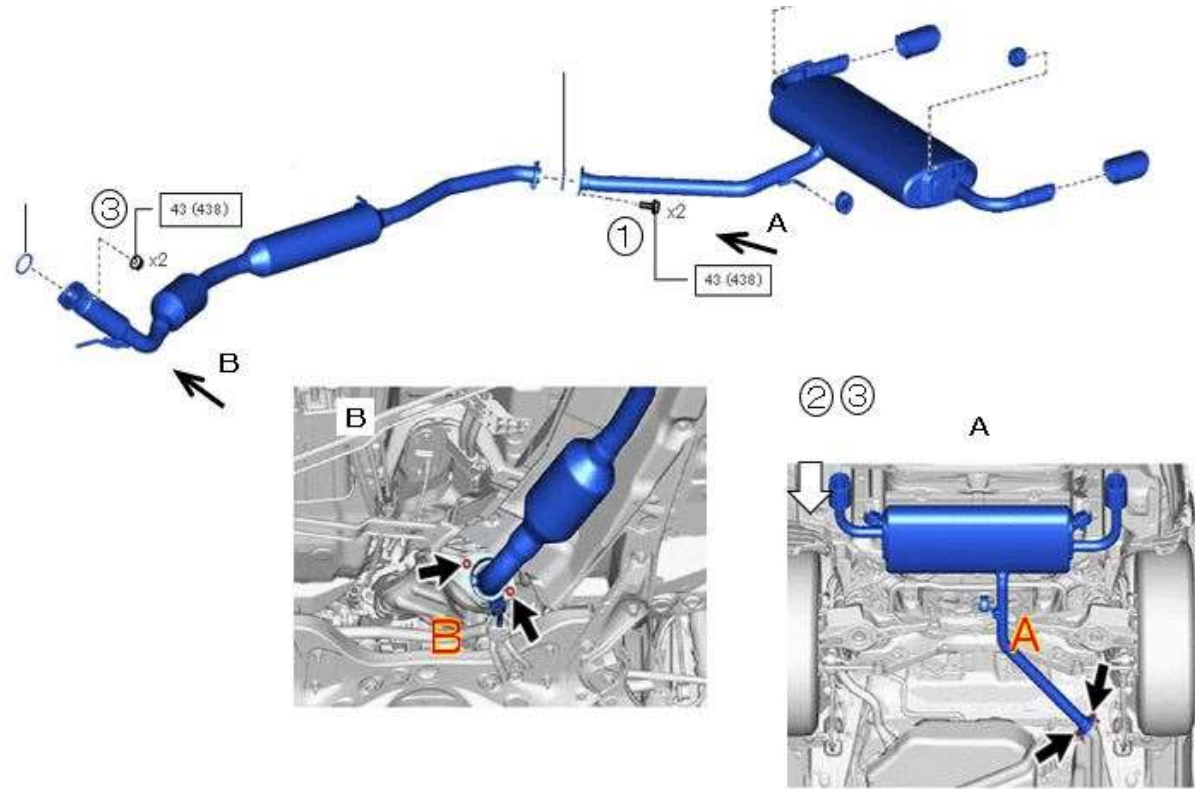

Гарантийная информация

При подаче гарантийного требования руководствуйтесь применимыми положениями гарантийной политики и гарантийных бюллетеней.

Модель	Код операции	Операция	Время	ОFP	T1	T2
RAV4	17099	ГЛУШИТЕЛЬ, ПРОЧИЕ	0.5	17565-28010	67	50

Примечания

Использование данного бюллетеня технического обслуживания для устранения проблемы требует наличия обязательных комментариев CCR (условия, причина, меры) в гарантийной рекламации для последующего тщательного технического анализа. Необходимо указать номер данного бюллетеня технического обслуживания в поле «Способ устранения неисправности». Несоблюдение указанного требования может повлечь отклонение рекламации.