

Бюллетень технического обслуживания		Шасси - трансмиссия
CP-00426T-TME Версия 1 14 авг. 2020	Тема: Включение лампы MIL по сигналу датчика состава топливовоздушной смеси № 2 (DTC P013616, P042000) Область применения: Все рынки Модели – Коды моделей: Camry - ASV70, ASV71, AXVA70, AXVH71, GSV70 ; RAV4 - AXAH52, AXAH54, MXAA52, MXAA54 ;	

Введение

В данном сервисном бюллетене содержится информация по производственному изменению и способу устранения указанной проблемы.

Описание проблемы

Некоторые клиенты могут жаловаться на включение сигнализатора неисправности (MIL) при небольшом пробеге. В зависимости от условий возникновения в ЭБУ сохраняется один или несколько перечисленных ниже DTC:

- DTC P013616 Цепь датчика состава топливно-воздушной смеси (O2), ряд 1, датчик 2 — ток (напряжение) в цепи ниже порогового значения
- DTC P042000 Эффективность системы каталитической нейтрализации ниже порогового уровня (ряд 1)

Данная проблема вызвана отказом чувствительного элемента из-за чрезмерной тепловой нагрузки во время процесса на предприятии поставщика в период 24 октября - 5 ноября

Производственное изменение

Внесены следующие изменения:

- В соответствующей печи была восстановлена номинальная температура, чтобы исключить тепловую перегрузку у поставщика.
- Одновременно с этим внедрен дополнительный функциональный тест для обнаружения отклонения характеристик

Информация о производственных изменениях

Дата внедрения 6 ноября 2019 для всех датчиков состава топливно-воздушной смеси

Примечания
Указать VIN невозможно, имеется вероятность того, что автомобили, выпущенные примерно с 24 октября по 5 ноября 2019 г., имеют проблемы с датчиком состава топливно-воздушной смеси.

Информация о деталях

Завод	Предыдущий номер детали	Новый номер детали	Наименование детали	Количество
Camry	89467-33210	Без изменений	ДАТЧИК СОСТАВА ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ	1
RAV4	89467-42170	Без изменений	ДАТЧИК СОСТАВА ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ	1

Порядок выполнения ремонта

Только для P013626:

- Замените датчик состава топливно-воздушной смеси в соответствии с указаниями руководства по ремонту

Для P042000:

- Проверьте производственный код датчика состава топливно-воздушной смеси, который на рисунке внизу обведен красной линией.

Примечания
Производственный код: ММГДД (на рисунке внизу это 31 октября 2019 г.)

- Если производственный код в диапазоне "10C24 - 11C05", замените датчик состава топливно-воздушной смеси в соответствии с указаниями руководства по ремонту
- Если вне диапазона, выполните указания в руководстве по ремонту



Гарантийная информация

При подаче гарантийного требования руководствуйтесь применимыми положениями гарантийной политики и гарантийных бюллетеней.

Модель	Код модели	Код операции	Операция	Время	OFP	T1	T2
Camry	ASV70	895181	ЗАДНИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК ИЛИ ДАТЧИК СОСТАВА ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (ОДНА СТОРОНА)	0,7	89467-33210	8 А	71
	ASV71						
	AXVA70						
	AXVN71						
	GSV70						
RAV4	AXAH52	895181	ЗАДНИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК ИЛИ ДАТЧИК СОСТАВА ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (ОДНА СТОРОНА)	0,7	89467-42170	8 А	71
	AXAH54						
	MXAA52						
	MXAA54						
ALL (BCE)	ALL (BCE)	801013	Портативный диагностический прибор или программируемый диагностический прибор ITII	0,2	-	-	-

Примечания
Использование данного бюллетеня технического обслуживания для устранения проблемы требует наличия обязательных комментариев CCR (условия, причина, меры) в гарантийной рекламации для последующего тщательного технического анализа.

Необходимо указать номер данного бюллетеня технического обслуживания в поле «Способ устранения неисправности».
Несоблюдение указанного требования может повлечь отклонение рекламации.